

安全生产督查

第 5 期

临沭县安全生产委员会办公室

2021 年 3 月 19 日

全县安全生产隐患大排查大整治督查 情况通报

根据县委、县政府对安全生产工作的安排部署，3月17日-18日，督查组对教体局、发改局、交警大队和工信局开展安全生产督导检查。督查组通过座谈了解、查阅档案资料、抽查所监管的企业等方式进行现场实地督查，共检查出涉及安全生产责任制落实、风险隐患排查管控、应急演练等方面问题隐患16条。督查组对发现的问题隐患当场向被检查单位、企业进行了反馈，对后续整改落实情况进行跟踪复查。

从督查情况看，各部门主要领导和分管领导主动按照市县部署要求，研究并带头检查安全工作，安全隐患排查及有奖举报宣传氛围进一步浓厚，大排查大整治行动逐步深入。教体局对全县学校幼儿园开展了春季开学前的自查督查和轮查，建立了安全工作日志台账，定期开展督导检查。发改局聘请了光大发电专家对

监管企业开展安全排查及隐患清零，3月17日组织金沂蒙热电厂开展了综合应急演练。交警大队充分发挥交安委部门牵头作用，对隐患定期向相关部门进行通报、转办、督办，建立了系统的隐患排查清单和整改清单。工信局持续跟踪废弃民爆库的安全管理和产权归属等问题。

督查发现相关属地和部门在安全生产隐患大排查大整治工作中存在安全责任制落实细节不到位，安全投入不足，安全检查问题多集中在责任制落实、工作安排部署等管理层面，生产、经营、建设现场等深层次的隐患发现较少，部门“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的思想认识有待转变。企业主体责任落实还不到位，隐患排查台账不健全，“两个清单”不规范，员工安全教育不到位等问题。各级各有关部门要严格落实省市县安全生产会议文件精神，持续深入开展安全生产隐患大排查大整治，要带头深入一线督导检查，层层加压加力，推动大检查各项工作措施和要求落实到企业。要进一步明确检查标准，严格工作要求，加强暗查暗访、突击检查，全面彻底排查安全隐患，狠抓问题整改，创新检查手段，全面提升安全检查质效。

附件：督查发现问题及隐患清单

临沭县安全生产委员会办公室

2021年3月8日

附件：

督查发现问题及隐患清单

序号	被检查单位	问题及隐患清单
1	鲁艺舞蹈学校 责任单位： 县教体局	1. 未提供疏散演练方案及演练记录
		2. 未提供 2021 年 1-3 月安全状况检查记录
		3. 未提供安全工作领导小组成立文件
		4. 未提供安全工作会议记录
		5. 未提供隐患排查台账。
		6. 安全目标责任书未逐级签订
		7. 现场部分灭火器未定期检查，部分灭火器失效
		8. 走廊处应急疏散灯箱未安装在 1 米以下的墙上
2	临沭街道中心 幼儿园 责任单位： 县教体局	1. 安全目标责任书未逐级签订
		2. 防火巡查等排查出的问题未记录在隐患整改台账中
		3. 保卫室内应急器材无定期检查记录
3	金沂蒙电厂 责任单位： 县发改局	1. 2021 年培训记录中未记录学时及培训时间
		2. 2021 年度动力车间安全投入计划中包括不属于安全费用的职业健康体检、职业病危害因素检测等费用
		3. 未提供隐患排查台账
		4. 控制室内无工艺报警处置记录
		5. 现场部分酸碱管道防喷溅设施脱落

4	临沭县利城粉业有限公司 责任单位： 县应急局	1、加工车间等多处安全出口上方未设置应急照明和安全疏散指示标志
		2、加工车间蒸汽分汽包压力表未设置压力上限安全标识
		3、部分用电配线使用花式绞线，如冷库外照明灯具等
		4、控制室内正压式空气呼吸器压力不足
		5、制冷机房外制冷机电源急停及事故风机启停按钮处警示标识不规范
		6、油氨分离器、集油器处未设置具有指导操作作用安全警示标识
		7、集油器等设备未规范涂敷安全色
		8、多处配电箱柜前未设置绝缘脚垫
		9、淀粉上料间电气未使用防爆型，安装方式不规范
		10、搅拌池外电机皮带轮无护罩
		11、未对搅拌池有限空间进行辨识，未设置有限空间警示标志，未设置有限空间作业安全告知牌
		12、户外配电箱防无雨水措施
		13、多个配电箱内积尘未及时清理
		14、控制室值班人员不能熟练操作新上安全控制器
5	临沭县鲁蒙粉制品厂 责任单位： 县应急局	1、控制室应急药箱内未配备应急药品，仅有食醋一瓶
		2、制冷机房外水池未规范设置有限空间警示标志，未设置有限空间作业安全告知牌
		3、集油器、气液分离器等设备未规范涂敷安全色
		4、制冷机房安全出口上方未设置疏散指示标志
		5、紧急泄氨口配水管未配置控制阀门
		6、淀粉上料间粉尘涉爆场所电器未使用尘密型防爆灯具、配电箱柜、插座等，建议改进上料工艺设备，减少扬尘

5	临沭县鲁蒙粉制品厂 责任单位： 县应急局	7、淀粉仓库使用易产生火花的铁质工具
		8、冷库内呼唤按钮、应急内开门锁装置失灵，未设置长明灯
		9、加工车间安全出口上方未安装应急照明和安全疏散指示标志
		10、加工车间等多处电机外壳未接地保护
		11、制粉机皮带轮护罩缺失
		12、控制室值班人员不能熟练操作新上安全控制器
		13、锅炉分汽包等多处压力表未设置压力上限标识
		14、锅炉北侧临时配房及控制室屋面使用聚苯乙烯夹芯板材质，耐火等级不足
		15、厂区内多处水池，如消防水池、厌氧池、好氧池等有限空间场所未设置有限空间警示标志和有限空间作业安全告知牌
		16、污水处理站外设置的有限空间作业事故应急处置方案看板内容可操作性差，且出现如现场处置栏第1条“当有限空间内有1人昏迷或窒息，伤势严重，监护人必须戴上 防毒面罩 后，方可进入容器救人，其他人员负责在外接应；”处置方式错误
		17、厂区中间蓄水池周边以围网代替护栏，相关安全警示标识缺失
		18、污水处理站平台未设置踢脚板
		19、污水处理站外侧集水池使用不承重材质盖板，未设置护栏